

## 2004年5月18日 607 電気装置、緩衝装置の不具合

印刷

2004年11月9日 306 燃料装置の不具合
2004年9月7日 307 電動機、緩衝装置の不具合
2004年8月31日 206 電気装置、車体、原動機の不具合
2004年3月18日 607 電気装置、緩衝装置の不具合
2004年1月15日 206、307、406 制動装置、電気装置の不具合

## リコール対象車の主要諸元


車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	駆動機の型式 (排気量(CC))
プジョー	不明	607	普通・乗用	箱型	4HX(2,179cc)
	GF-ZBL4	607			3FZ(2,230cc)
	GF-ZB				XFX(2,946cc)
	GH-ZBXFX	607 607セダン/V6 607スポーツ			

## リコール届出一覧表


リコール届出日 平成16年5月18日  
リコール開始日 平成16年5月19日

リコール届出番号	件-1120
届出者の氏名又は名称	ブジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 リチャード・ジー・マレー (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモービルズ ブジョー) (問い合わせ先:0120-840-240)
不具合部位(部品名)	1. 2. 電気装置 3. 緩衝装置
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>1. パッテリーケーブルとエアコンディショナーの冷媒用配管のパイプ間の隙間が狭いため、そのままの状態で走行を続けると、干渉する事がある。そのため、走行時の振動によりパッテリーケーブルとの摩擦が強められ、電源供給に短絡等の故障を生じると配線が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。</p> <p>2. パッテリーケーブルにヒューズの接着されていないものがあり、走行時の振動によりヒューズが剥離されると配線が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。</p> <p>3. リヤサスペンションのロアアームを作製する際の溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、過大入力が加わった際にロアアームが変形し、走行の安定性を損なうおそれがある。</p>
改善措置の内容	<p>1. 全車両、エアコンディショナーの当該パイプに緩衝材としてフェルトシートを巻き付ける。</p> <p>2. 全車両、パッテリーマイナスケーブルを対策品と交換する。</p> <p>3. 全車両、リヤサスペンションのロアアームを改良品と交換する。</p>
不具合件数	1. 2. 3共0件 (事故の有無 1. 2. 3共0件)
発見の動機	1. 2 海外市場での品質情報による。3 製造工場での品質検査による。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用済:ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者:自整連運行の施設誌に掲載する。 対策実施済車両:対策実施済車両には、後部ガラス左下角に外-1120のステッカーを貼付する。


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ブジョー	不明	607 607セダン/V6 607スポーツ	VF3904HKB92004623 平成12年8月31日	1台	1及び2の対象台数1台
	GF-ZBL4		VF3903FZE92001615~ VF3903FZE92056403 平成13年4月16日~平成14年3月11日	4台	1及び2の対象台数4台
	GH-ZBXFX		VF390XFKE92003466 平成15年1月31日	1台	1のみの対象台数1台
	GF-ZB GH-ZBXFX		VF390XFKE92001520~ VF390XFKE92083470 平成12年9月4日~平成14年12月24日	423台	1及び2の対象台数1台 1のみの対象台数423台 1. 2. 3の対象台数40台
合計	計3型式	計5車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成12年8月31日~平成15年1月31日	429台	1及び2の対象台数1台 1のみの対象台数423台 1. 2. 3の対象台数40台

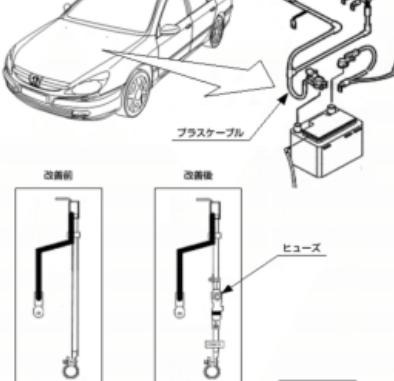

注: [ ] 内は対策対象品を示す

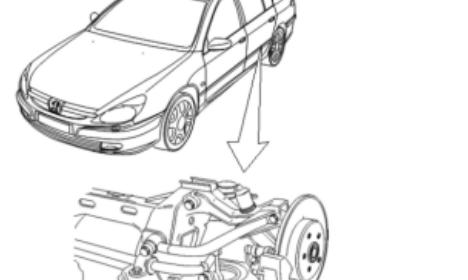

注: [ ] 内は交換対象品を示す

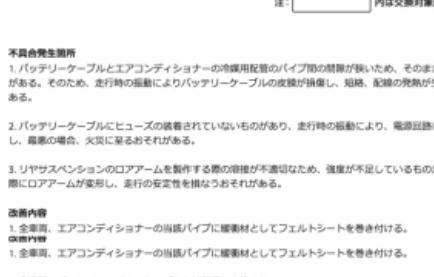

注: [ ] 内は交換対象品を示す

## 不具合発生箇所

1. パッテリーケーブルとエアコンディショナーの冷媒用配管のパイプ間の隙間が狭いため、そのままの状態で走行を続けると、干渉する事がある。そのため、走行時の振動によりパッテリーケーブルの皮膜が剥離し、短絡、配線の発熱が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

2. パッテリーケーブルにヒューズの接着されていないものがあり、走行時の振動によりヒューズが剥離されると配線が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

3. リヤサスペンションのロアアームを作製する際の溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、過大入力が加わった際にロアアームが変形し、走行の安定性を損なうおそれがある。

## 改善内容

1. 全車両、エアコンディショナーの当該パイプに緩衝材としてフェルトシートを巻き付ける。

2. 全車両、パッテリーマイナスケーブルを対策品と交換する。

3. 全車両、リヤサスペンションのロアアームを改良品と交換する。

## 識別表示

1. 该該パイプ上部に、黄色のペイントでマークを表示する。

2. マイナスケーブルに、黄色のペイントでマークを表示する。

3. ロアアーム固定ボルトに、黄色のペイントでマークを表示する。