

2004年9月7日 307 原動機、燃料装置、燃費装置の不具合



2004年11月9日 306 燃料装置の不具合
2004年9月7日 307 原動機、燃料装置、燃費装置の不具合
2004年8月31日 206 電気装置、車体、原動機の不具合
2004年5月18日 407 電気装置、車体、燃費装置の不具合
2004年1月15日 206 イグニッションキーの不具合
2004年1月15日 206、307、406 燃料装置、電気装置の不具合

リコール対象車の主要部品




部品名	型式	選別名	種別・用途	部品の形状	選別品の型式 (標準品/別注品)		
ブジョー	GH-T5NFU	307 スタイル	共通・共用	箱型	NFU (1,587cc)		
		GH-3EHNFU				307 スタイルブレーク	ステーション ワゴン
		GH-T5RFN				307XS	箱型
	307XS						
	307XT						
	GH-A307CC	307CC		箱型	ステーション ワゴン	RFK (1,997cc)	
	GH-3EHRFN	307XS ブレーク					
		307SW					
	GH-M307CC	307CC 516		箱型	RFK (1,997cc)		

リコール届出書一覧

リコール届出日 平成16年9月7日  
リコール開始日 平成16年9月7日

リコール届出番号	件-1158
届出者の氏名又は名称	ブジョー・ジャパン株式会社 代表取締役 リチャード・シー マレー (製作所:フランス共和国) (製作所名:オートモービルズ ブジョー) (問い合わせ:0120-940-240)
不具合部位(部品名)	1.原動機 2.燃料装置 3.燃費装置
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	1. エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、スロットルリフトの閉じた状態で、当該リフトの幅幅が大きくなり、電子スロットルモータのストッパーが破損することがある。そのため、エンジン回転がエマージェンシーモードになり、ブレーキ力の減衰に供給される電圧が減少し、ブレーキペダルの踏力が通常より重くなるおそれがある。 2. タイミングベルトカバー回りの燃料供給配管の取り付けが不適切なため、当該配管とペーパーパイプとが交差しているものがある。そのため、走行中の振動で擦れ合い、長期間の使用により当該配管とペーパーパイプが摩擦すると燃料漏れに至るおそれがある。 3. フロントサスペンションロアアームボールジョイントをナックルアームに取り付けるボールジョイントのネジ部に締め付けトルクが不足しているものがあるため、走行中の振動等によって当該ネジが緩むことがある。そのため、そのまま使用続けると車輪がずれて走行不能に至るおそれがある。
改善措置の内容	1. 全車両、当該エンジンコントロールユニットのプログラムを改訂版に更新し、必要に応じてスロットルリフトを新品に交換する。 2. 全車両、当該燃料配管の取りまわしを確認し、相互に交差しているものは取り付けを修正する。なお、摩擦している場合は新品と交換する。 3. 全車両、当該ボールジョイントの締め付けを点検し、締め確認されたものはボールジョイントを新品と交換の上、正戻トルクで締め付ける。
不具合件数	1、2、3.0件 (事故の有無 1、2、3件0件)
発出の国名	1、2、3. 本国製造工場での検査による。
自動車検査者及び自動車検査機関事業者と見合わせるための措置	検査者: サイテメールにて通知する。 自動車検査機関事業者: 日誌送付時の欄に記載する。 対策実施済車両: 対策実施済車両には、後部ガラスと左角に件-1158のステッカーを貼付する。

車名	型式	選別名	リコール対象車の車台番号(5桁アルファベット)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
ブジョー	GH-T5NFU	307 スタイル	VF33CNFU83521838~ VF33CNFU83589730 平成16年5月17日~平成16年7月5日	154台	307mの対象 台数154台	
		GH-3EHNFU	307 スタイルブレーク	VF33ENFU83513921~ VF33ENFU83596458 平成16年5月17日~平成16年6月16日	46台	307mの対象 台数46台
	GH-T5RFN	307XS	VF33ARFN82818443	平成15年2月17日	1台	107mの対象 台数1台
			VF33CRFN88348262	平成16年3月13日	1台	107mの対象 台数1台
		307XT/XS/XS	VF33CRFN82779618~ VF33CRFN83545443	平成14年12月5日~平成16年5月19日	57台	107mの対象 台数51台 1及2の2の対象 台数1台 1及2の5の対象 台数1台
			VF33CRFN82674598~ VF33CRFN83653033	平成14年11月1日~平成16年7月27日	1202台	107mの対象 台数938台 1及2の2の対象 台数15台 1及2の5の対象 台数95台 307mの対象 台数156台
	GH-A307CC	307CC	VF33BRFN83024376~ VF33BRFN83653331 平成15年7月29日~平成16年7月27日	1066台	107mの対象 台数616台 1及2の2の対象 台数15台 1及2の5の対象 台数297台 307mの対象 台数20台	
	GH-M307CC	307CC 516	VF33BRFK83517445~ VF33BRFK83545932 平成16年5月17日~平成16年6月16日	59台	307mの対象 台数59台	
	GH-3EHRFN	307XS ブレーク	VF33BRFN82673195~ VF33BRFN83653322	平成14年12月10日~平成16年7月27日	480台	107mの対象 台数444台 1及2の2の対象 台数1台 1及2の5の対象 台数15台 307mの対象 台数22台
			307SW	VF33BRFN82666875~ VF33BRFN83651622	平成14年10月25日~平成16年7月27日	4073台
合計	計6型式	計9車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年10月25日~平成16年7月27日	7118台	107mの対象 台数598台 1及2の2の対象 台数266台 1及2の5の対象 台数639台 307mの対象 台数551台	

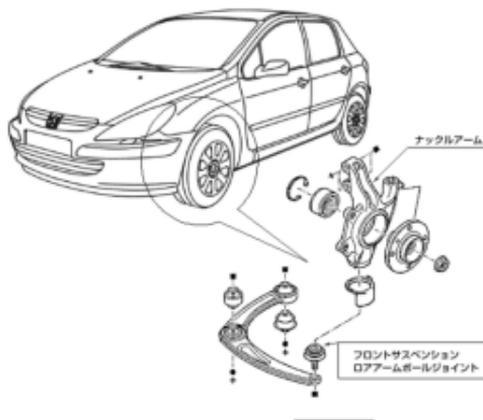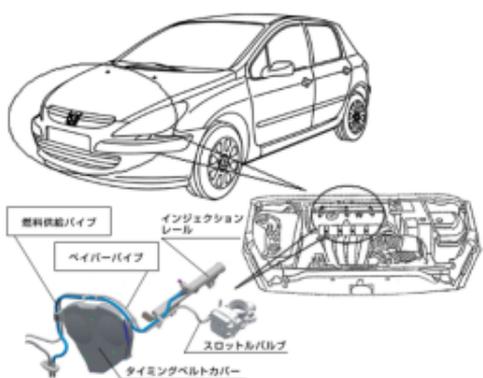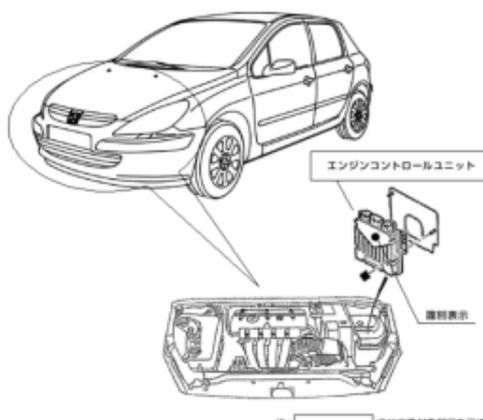

不具合発生箇所

- エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、スロットルリフトの閉じた状態で、当該リフトの幅幅が大きくなり、電子スロットルモータのストッパーが破損することがある。そのため、エンジン回転がエマージェンシーモードになり、ブレーキ力の減衰に供給される電圧が減少し、ブレーキペダルの踏力が通常より重くなるおそれがある。
- タイミングベルトカバー回りの燃料供給配管の取り付けが不適切なため、当該配管とペーパーパイプとが交差しているものがある。そのため、走行中の振動で擦れ合い、長期間の使用により当該配管とペーパーパイプが摩擦すると燃料漏れに至るおそれがある。
- フロントサスペンションロアアームボールジョイントをナックルアームに取り付けるボールジョイントのネジ部に締め付けトルクが不足しているものがあるため、走行中の振動等によって当該ネジが緩むことがある。そのため、そのまま使用続けると車輪がずれて走行不能に至るおそれがある。

改善内容

- 全車両、当該エンジンコントロールユニットのプログラムを改訂版に更新し、必要に応じてスロットルリフトを新品に交換する。
- 全車両、当該エンジンコントロールユニットのプログラムを改訂版に更新し、必要に応じてスロットルリフトを新品に交換する。
- 全車両、当該燃料配管の取りまわしを確認し、相互に交差しているものは取り付けを修正する。なお、摩擦している場合は新品と交換する。
- 全車両、当該ボールジョイントの締め付けを点検し、締め確認されたものはボールジョイントを新品と交換の上、正戻トルクで締め付ける。

識別表示

- 対策実施済車両には、エンジンコントロールユニット上面に白のペイントでマークを表示する。
- サスペンションロアアーム上側のボールジョイント近傍に白色のペイントでマークを表示する。