

## 2010年5月31日 308 電気装置の不具合

トップページ・アフターサービス一覧・リコール関連情報 > 2010年5月31日 308 電気装置の不具合



- 2010年5月31日 308 電気装置の不具合 >
- 2010年5月31日 407 電気装置の不具合 >
- 2010年4月19日 207 緩衝装置の不具合 >
- 2010年2月26日 308 制動装置(マスターシリンダ)の不具合 >
- 2010年2月26日 308 駆動装置の不具合 >
- 2010年2月26日 307、308 電気装置の不具合 >

### リコール対象車の主な用語

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式(総排気量(cc))
ブジョー	ABA-T7C5FT	308CC	普通・乗用	幌型	5FT(1,598cc)
	ABA-T75FY	308		箱型	5FY(1,598cc)

### リコール届出一覧表

リコール届出番号	外-1667		
届出者の氏名又は名称	ブジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー・ボワラ (製作国：フランス共和国) (製作者名：オートモビル・ブジョー) (問い合わせ先：0120-840-240)		
不具合部位(部品名)	電気装置 (シート位置記憶ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シート位置記憶ユニットのプログラムが不適切なため、シートバック位置の検出センサー故障時にシートバック位置が正しく検出されず、この状態でシートバックを調整すると、シートバックが操作者の意図と異なった方向に作動して、元の位置に戻せなくなる場合があり、安全に悪影響をおよぼすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プログラムを改善したシート位置記憶ユニットと交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：日登連発行の機関誌に掲載する。 対策実施車両：改善実施車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1667のステッカーを貼付する。		


リコール届出日:平成22年5月31日  
リコール開始日:平成22年5月31日

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数
ブジョー	ABA-T7C5FT	308CC	VF3485FTF95033051~VF3485FTF95197218 平成21年5月11日~平成21年12月22日	291台
	ABA-T7W5FY	308	VF34A5FYH55044448~VF34A5FYH55392398 平成20年7月6日~平成21年2月15日	6台
合計	計2型式	計2車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年7月6日~平成21年12月22日	297台

(注意事項) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

### 改善箇所説明図

注:  内は関連する部品を示す

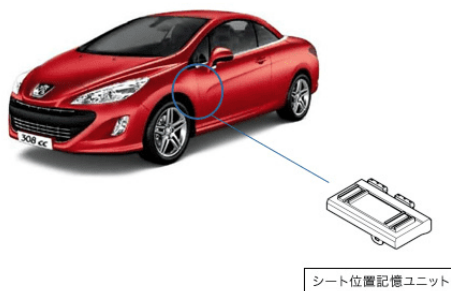

### 保安基準不適合箇所

シート位置記憶ユニットのプログラムが不適切なため、シートバック位置の検出センサー故障時にシートバック位置が正しく検出されず、この状態でシートバックを調整すると、シートバックが操作者の意図と異なった方向に作動して、元の位置に戻せなくなる場合があり、安全に悪影響をおよぼすおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、プログラムを改善したシート位置記憶ユニットと交換する。

### 識別表示

作業終了後、シート位置記憶ユニットに、黄ペイントでマーキングを行う。