

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成 29 年 10 月 31 日

リコール届出番号	外 - 2556	リコール開始日：平成 29 年 10 月 31 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール)	
不具合部位 (部品名)	乗車装置 (シートヒーター)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席及び助手席のシートヒーターにおいて、ヒータースイッチの電気配線の配索が不適切なため、当該スイッチがオンの状態でエンジンを停止してもシートヒーターが作動し続けることがある。そのため、ヒーターの制御を行う ECU (ヒーター ECU) が発熱し、そのままの状態で使用を続けると、ヒーター ECU が溶損、発火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、運転者席および助手席のシートヒーターの電気配線を点検し、配索に誤りがあった場合は、正しい配索に変更する。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2556のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A75F01	「207」	VF3WC5FS99W044443 平成21年12月22日	1台	
	ABA-A7C5F01	「207CC」	VF3WB5FS99E037975 平成22年3月19日	1台	
	ABA-A7C5FW		VF3WB5FWF33631130～VF3WB5FWF34629202 平成19年2月7日～平成21年2月13日	464台	
	ABA-A7C5FX		VF3WB5FXC33648075～VF3WB5FXC34320889 平成19年4月23日～平成20年5月25日	215台	
	ABA-A7W5F01	「207SW」	VF3WU5FS99W059217 平成22年3月19日	1台	
	(計5型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年2月7日～平成22年3月19日	(計682台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

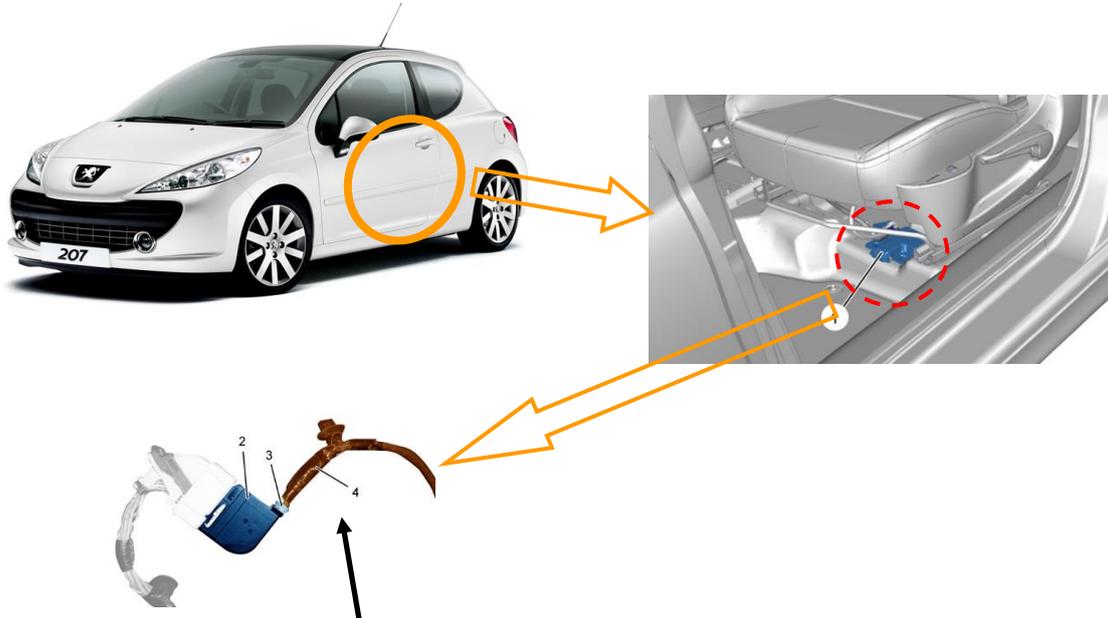

基準不適合箇所
(ヒータースイッチの配線/ヒーターECU)

注： は点検・変更する部品を示す。

不具合の内容

運転者席及び助手席のシートヒーターにおいて、ヒータースイッチの電気配線の配線が不適切なため、当該スイッチがオンの状態でエンジンを停止してもシートヒーターが作動し続けることがある。そのため、ヒーターの制御を行うECU（ヒーターECU）が発熱し、そのままの状態で使用を続けると、ヒーターECUが溶損、発火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、運転者席および助手席のシートヒーターの電気配線を点検し、配線に誤りがあった場合は、正しい配線に変更する。

識別

対策済車両には、運転者席側シートヒーターハーネスカバーに白ペイントを塗布する。