

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成 30 年 10 月 10 日

リコール届出番号	外 - 2735	リコール開始日：平成 30 年 10 月 11 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)	
不具合部位 (部品名)	舵取り装置 (フロントサスペンション)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①前輪のロワーアームボールジョイントナット及びステアリングラックボールジョイントナットにおいて、締め付け作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ナットが緩み、最悪の場合、ナットが外れてハンドル操作ができなくなるおそれがある。 ②フロントドライブシャフトの取付けナットにおいて、カシメ作業指示が不適切なため、カシメが行われていないものがある。そのため、走行振動等により当該ナットが緩み、最悪の場合、異音が発生するおそれがある。	
改善措置の内容	①全車両、当該ナットを規定のトルクで締め付ける。 ②全車両、当該カシメを点検し、カシメがない場合はナットを規定トルクで締め付け後、カシメ処理を行う。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 対象台数が極めて少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2735のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A9HN01	「208」	VF3CCHNZTHW112817 平成29年8月14日	1台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成29年8月14日	1台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

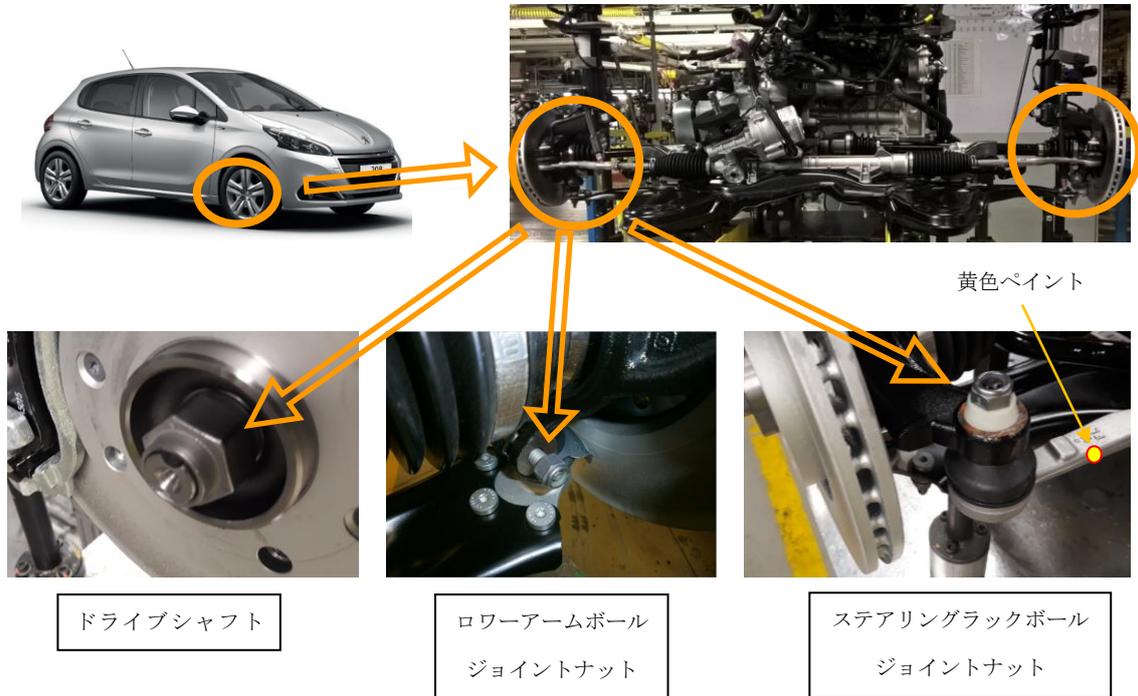

注： は点検する部品を示す

不具合の内容

- ①前輪のロワーアームボールジョイントナット及びステアリングラックボールジョイントナットにおいて、締め付け作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ナットが緩み、最悪の場合、ナットが外れてハンドル操作ができなくなるおそれがある。
- ②フロントドライブシャフトの取付けナットにおいて、カシメ作業指示が不適切なため、カシメが行われていないものがある。そのため、走行振動等により当該ナットが緩み、最悪の場合、異音が発生するおそれがある。

改善措置の内容

- ①全車両、当該ナットを規定のトルクで締め付ける。
- ②全車両、当該カシメを点検し、カシメがない場合はナットを規定トルクで締め付け後、カシメ処理を行う。

識別

ステアリングラックボールジョイント助手席側に黄色のペイントでマーキングします。