

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 元年 6月 11日

リコール届出番号	外 - 2862	リコール開始日：令和 元年 6月 11日	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)		
不具合部位 (部品名)	電子制御ユニット (ボディ電装制御ユニット BSI およびエンジンリレーユニット BSM)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボディ電装品制御ユニット (BSI) とエンジンリレーユニット (BSM) において、CPU負荷に対する保護制御が不十分なため、電気負荷が大きくなった場合に瞬間的にリセットすることがある。そのため、両ユニットのCPUが同時に一時的機能停止になると、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボディ電装品制御ユニット (BSI) およびエンジンリレーユニット (BSM) のレファレンスを確認し、最新のプログラムに書き換える。なお、BSMの特定レファレンスのものは、対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2862のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	LDA-W2AH02	「508」	VF38DAHWTFL032184～VF38DAHWTGL051383 平成27年9月14日～平成29年2月17日	125台	
	LDA-W2WAH02		VF38EAHWTFL032283～VF38EAHWTGL051209 平成28年6月15日～平成29年2月17日	175台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年9月14日～平成29年2月17日	300台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図

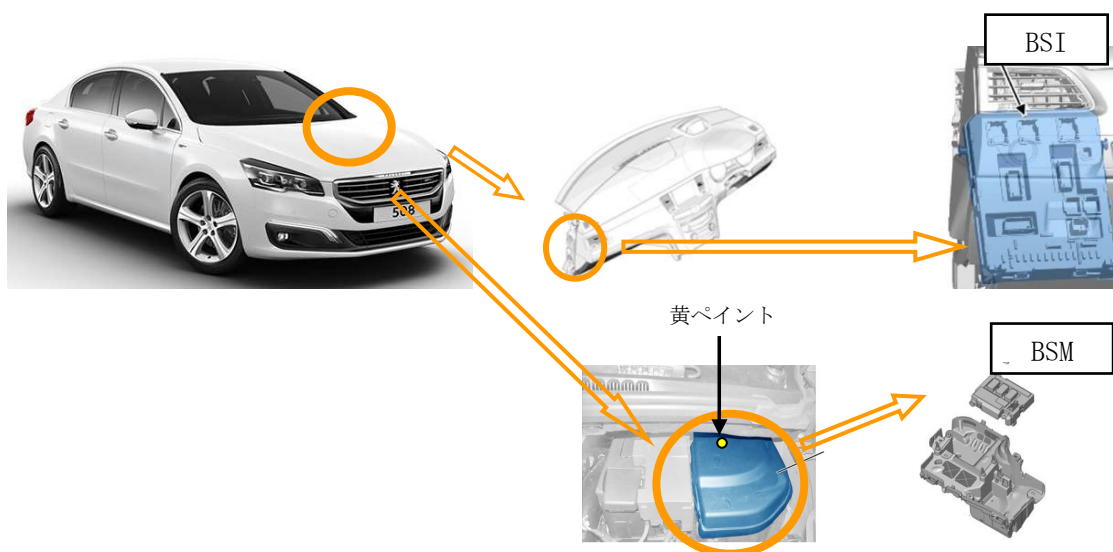

注：  は更新するソフトウェア搭載箇所を示す

### 不具合の内容

ボディ電装品制御ユニット（BSI）とエンジンリレーユニット（BSM）において、CPU負荷に対する保護制御が不十分なため、電気負荷が大きくなった場合に瞬間的にリセットすることがある。そのため、両ユニットのCPUが同時に一時的機能停止になると、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ボディ電装品制御ユニット（BSI）およびエンジンリレーユニット（BSM）のレファレンスを確認し、最新のプログラムに書き換える。なお、BSMの特定レファレンスのものは、対策品に交換する。

### 識別

エンジンリレーユニットのプロテクトカバー上部に黄ペイントを塗る。