

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 元年 8月 5日

リコール届出番号	外 - 2899	リコール開始日：準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール)		
不具合部位（部品名）	電子制御ユニット（ボディ電装品ユニット：BSI）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボディ電装品制御ユニット(BSI)において、LED の方向指示器点滅に対する検出制御が不適切なため、方向指示器を使用した時に後部外側の方向指示器の点灯状態を正確に読み取れないことがある。そのため、方向指示器の点滅と検出制御が同期しなくなり、最悪の場合、警告灯が点灯し、後部外側方向指示器が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボディ電装品制御ユニット（BSI）を最新のプログラムに書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2899のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3BA-R85G06	「508」	VR3F35GFRJY215559～VR3F45GFRKY110467 平成31年2月2日～令和元年7月4日	95台	
	3DA-R8AH01		VR3FHEHZRKY182906～VR3FHEHZRKY040480 平成31年2月20日～令和元年5月14日	160台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成31年2月2日～令和元年7月4日	255台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注： はプログラムを更新するボディ電装品制御ユニット(BSI)を示す

不具合の内容

ボディ電装品制御ユニット(BSI)において、LEDの方向指示器点滅に対する検出制御が不適切なため、方向指示器を使用した時に後部外側の方向指示器の点灯状態を正確に読み取れないことがある。そのため、方向指示器の点滅と検出制御が同期しなくなり、最悪の場合、警告灯が点灯し、後部外側方向指示器が点灯しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボディ電装品制御ユニット(BSI)を最新のプログラムに書き換える。

識別

運転席側ドアロックストライカー下部固定ボルトの頭に黄ペイントを塗る。