

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2 年 1 月 31 日

リコール届出番号	外 - 2980	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール)		
不具合部位 (部品名)	電気装置 (盗難発生警報装置ハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	盗難発生警報装置ハーネスにおいて、作業指示が不適切なため、当該ハーネスのコネクタにダミープラグが装着されていないものがある。そのため、水が当該ハーネスを伝ってビルトインシステムインターフェイス (BSI) コネクタ部に浸入し、BSI コネクタ内部で短絡を起こして、最悪の場合、火災を引き起こすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクタを点検し、ダミープラグが装着されていない場合はダミープラグを装着する。なお、当該コネクタの端子に腐食が生じている場合は、BSI を新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2980のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A9C5F03	「208」	VF3CA5FU8EW056305～VF3CA5FU8FW010285 平成27年2月2日～平成27年7月1日	15台	
	ABA-A9C5G04		VF3CA5GRMF020409～VF3CA5GRMF024969 平成27年10月16日～平成27年11月30日	13台	
	ABA-A9CHM01		VF3CAHMZ6FW001871～VF3CAHMZ6FW006430 平成27年3月21日～平成27年5月1日	17台	
	ABA-A9HM01		VF3CCHMZ6FW002866～VF3CCHMZ6FW027597 平成27年3月21日～平成27年12月28日	44台	
	ABA-A9HN01		VF3CCHNZTFW004091～VF3CCHNZTFW027476 平成27年7月28日～平成27年12月14日	40台	
	ABA-A9X5G04		VF3CA5GRMF001184～VF3CA5GRMF025991 平成27年3月21日～平成27年12月14日	38台	
合計	計6型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年2月2日～平成27年12月28日	167台	

## 改善箇所説明図

盗難発生警報装置のコネクタ

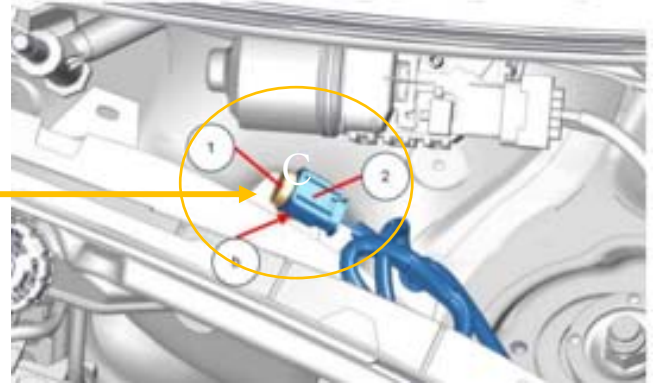

注：  は対策を施す箇所を示す

### 不具合の内容

盗難発生警報装置ハーネスにおいて、作業指示が不適切なため、当該ハーネスのコネクタにダミープラグが装着されていないものがある。そのため、水が当該ハーネスを伝ってビルトインシステムインターフェイス（BSI）コネクタ部に浸入し、BSIコネクタ内部で短絡を起こして、最悪の場合、火災を引き起こすおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、当該コネクタを点検し、ダミープラグが装着されていない場合はダミープラグを装着する。なお、当該コネクタの端子に腐食が生じている場合は、BSIを新品に交換する。

### 識別

運転席側ドアロックストライカー取り付けボルトの頭に黄ペイントを塗る。