

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2 年 3 月 17 日

リコール届出番号	外 - 3000	リコール開始日：準備出来次第		
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役社長 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール)			
不具合部位（部品名）	車体（スペアタイヤ・サポート）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スペアタイヤ・サポートにおいて、取付ナットの締め付け指示が不適切なため、規定トルク通りに締め付けられていないものがある。そのため、車両振動等により取付ナットがゆるみ、スペアタイヤ・サポートが変形し、最悪の場合、スペアタイヤが脱落して他の交通を妨げるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、スペアタイヤ・サポート取付ナットの締め付けトルクを点検し、異常が認められる場合には、取付ボルトおよび取付ナットを新品に交換して規定トルクで締め付ける。なお、スペアタイヤ・サポートに変形が認められる場合は、スペアタイヤ・サポートを新品に交換する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3000のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-P875G01	「5008」	VF3M45GZWJL036475～VF3M45GZWJL065890 平成30年8月27日～平成30年11月27日	156台	
	3BA-P875G06		VF3M45GFRJL078532～VF3M45GFRJL089353 平成31年4月29日～平成31年4月29日	3台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年8月27日～平成31年4月29日	159台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

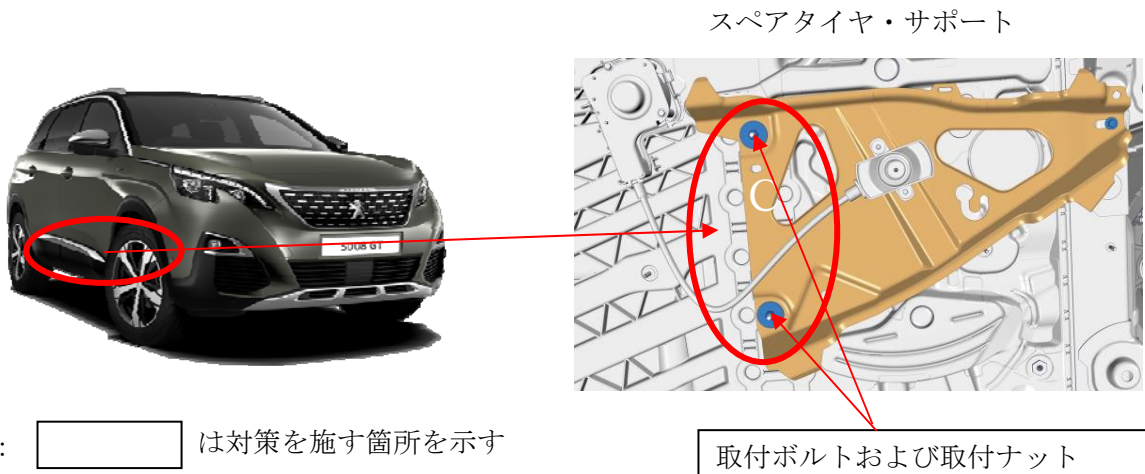

不具合の内容

スペアタイヤ・サポートにおいて、取付ナットの締め付け指示が不適切なため、規定トルク通りに締め付けられていないものがある。そのため、車両振動等により取付ナットがゆるみ、スペアタイヤ・サポートが変形し、最悪の場合、スペアタイヤが脱落して他の交通を妨げるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スペアタイヤ・サポート取付ナットの締め付けトルクを点検し、異常が認められる場合には、取付ボルトおよび取付ナットを新品に交換して規定トルクで締め付ける。なお、スペアタイヤ・サポートに変形が認められる場合は、スペアタイヤ・サポートを新品に交換する。

識別

改善済車両には車台番号打刻の上段左側に黄色ペイントを塗布する。