

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2年 10月 30日

リコール届出番号	外-3115	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 トマ ビルコ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)		
不具合部位（部品名）	原動機（リザーバータンクブリーザーホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却水リザーバータンクブリーザーホースにおいて、取付工程での配策が不適切なため、ラジエターホースに接触することがある。そのため、車両振動等によりラジエターホースが損傷し冷却水が漏れて、最悪の場合、エンジンオーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リザーバータンクブリーザーホースの配策状況を点検し、不適切な場合は配策を修正する。なお、ブリーザーホースやラジエターホースに損傷がみられる場合は、損傷している部品を新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3115のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3BA-P875G06	「5008」	VF3M45GFRJL089353～VF3M45GFRKL098898 平成31年4月29日～令和元年10月15日	99台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成31年4月29日～令和元年10月15日	計99台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

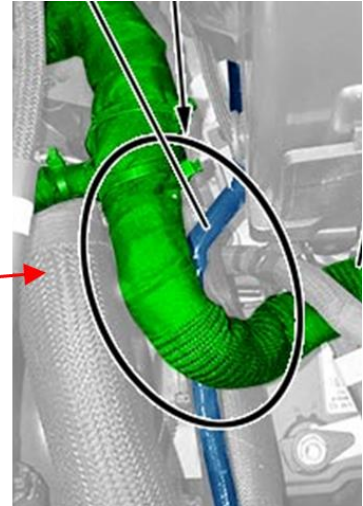

リザーバータンク
ブリーザーホース

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

冷却水リザーバータンクブリーザーホースにおいて、取付工程での配策が不適切なため、ラジエーターホースに接触することがある。そのため、車両振動等によりラジエーターホースが損傷し冷却水が漏れて、最悪の場合、エンジンオーバーヒートに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リザーバータンクブリーザーホースの配策状況を点検し、不適切な場合は配策を修正する。なお、ブリーザーホースやラジエーターホースに損傷がみられる場合は、損傷している部品を新品に交換する。

識別

車台番号打刻の上段左側に黄ペイントを塗る。