

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2年 12月 8日

| | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----|--|
| リコール届出番号 | 外-3142 | リコール開始日：準備出来次第 | | |
| 届出者の氏名又は名称 | Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 トマ ビルコ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエンコール) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) | | | |
| 不具合部位（部品名） | 燃料装置（燃料ポンプ・燃料フィルター） | | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料ポンプ・燃料フィルターにおいて、保管管理が不適切なため、車両工場に注入したバイオディーゼル燃料が車両の長期保管により劣化しているものがある。そのため、燃料ポンプ等が詰まり、最悪の場合、エンストや始動不良が発生するおそれがある。 | | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料ポンプと燃料フィルターを新品に交換し、燃料タンクを清掃する。 | | | |
| 不具合件数 | 1件 | 事故の有無 | 0件 | |
| 発見の動機 | 本国からの情報による。 | | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 弊社ホームページに掲載する。 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------|--------------|--------------|--|------------|----|
| シトロエン | 3DA-B787AH01 | 「C4スペースツアラー」 | VF73AEHYRKJ605776～VF73AEHYRLJ662311 令和元年5月14日～令和2年6月22日 | 51台 | |
| | 不明 | 「BERLINGO」 | VR7ECYHZRLJ551275～VR7ECYHZRLJ567884 令和2年3月23日～令和2年4月18日 | 10台 | |
| プジョー | 不明 | 「RIFTER」 | VR3ECYHZRKJ792940 令和元年10月30日 | 1台 | |
| 合計 | 計1型式 | 計3車種 | 輸入期間の全体の範囲 令和元年5月14日～令和2年6月22日 | 計62台 | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

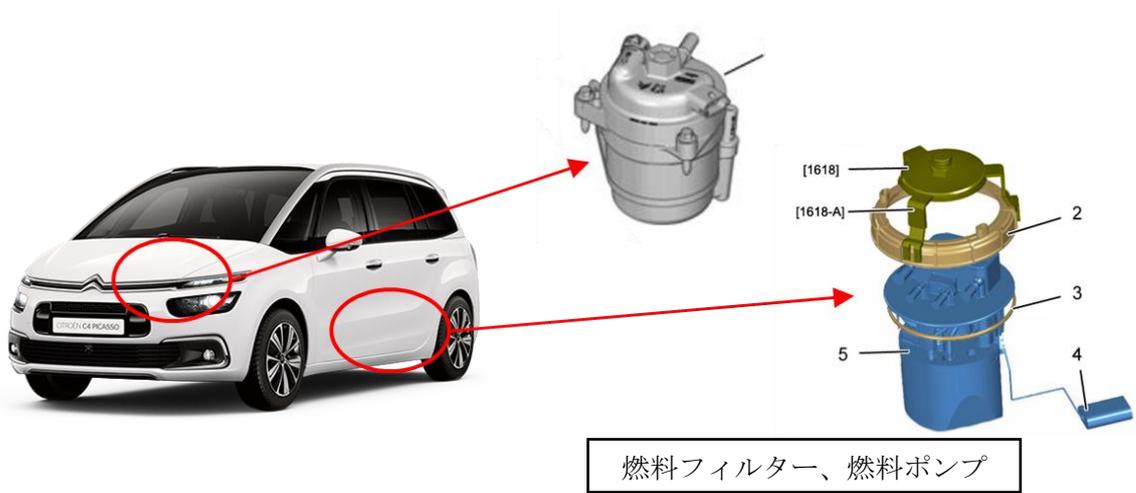

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

燃料ポンプ・燃料フィルターにおいて、保管管理が不適切なため、車両工場で注入したバイオディーゼル燃料が車両の長期保管により劣化しているものがある。そのため、燃料ポンプ等が詰まり、最悪の場合、エンストや始動不良が発生するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ポンプと燃料フィルターを新品に交換し、燃料タンクを清掃する。

識別

運転席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に白ペイントを塗る。