

リコール届出一覧表


リコール届出日: 令和 05 年 04 月 13 日


リコール届出番号	外-3600	リコール開始日	令和 05 年 04 月 13 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 製作国 : フランス共和国 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-92-6813 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(リアドライブシャフトワッシャー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアドライブシャフトのワッシャーにおいて、製造時の装着位置が不適切なために使用過程で破損し、ABS センサーと接触するおそれがある。このため、異音が発生すると共に、ABS 警告灯が点灯、「ABS 故障」メッセージが表示され、ABS 機能が停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワッシャーを対策品に交換する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3LA-P845G06H	「3008 HYBRID4」	VF3M45GBULS170883～VF3M45GBUNS031988 令和 02 年 12 月 07 日～令和 04 年 04 月 20 日	380 台	
DS	3LA-X745G06H	「DS 7 クロスバック E-TENSE」	VR1J45GBULY029187～VR1J45GBUNY515901 令和 02 年 12 月 07 日～令和 04 年 06 月 23 日	102 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 02 年 12 月 07 日～令和 04 年 06 月 23 日	(計 482 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

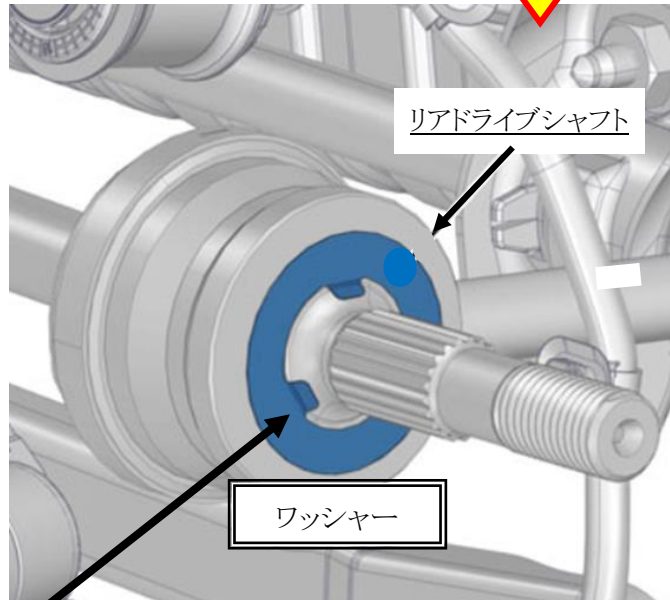

 交換/対策部位

基準不適合部位

リアドライブシャフトのワッシャーにおいて、製造時の装着位置が不適切なために使用過程で破損し、ABS センサーと接触するおそれがある。このため、異音が発生すると共に、ABS 警告灯が点灯、「ABS 故障」メッセージが表示され、ABS 機能が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、ワッシャーを対策品に交換する。

識別：車台番号打刻の車体番号の最左から1桁目の上部に白色のペイントを塗る。