

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 05 年 10 月 26 日

リコール届出番号	外-3628	リコール開始日	令和 05 年 10 月 26 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 製作者名 問い合わせ先 ホームページ	: フランス共和国 : Automobiles PEUGEOT : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-840-240 : https://www.stellantis.jp
不具合の部位(部品名)	電気装置(インバーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドシステムのインバーターにおいて、高電圧ケーブルのコネクターカバーの組み付けが不適切なため、水分がトランスミッションのインバーター部に侵入し、短絡が発生するおそれがある。このためエンジン警告灯が点灯するとともに、セーフモードによりモーター駆動が停止する。		
改善措置の内容	全車両、コネクターカバーの組み付け状態を点検し、不適切な場合は組み付けなおす。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3LA-P515G06H	「308 HYBRID」	VR3F3DGYTNY582826～VR3F3DGYTNY584363 令和 04 年 09 月 08 日～令和 04 年 10 月 02 日	22 台	
プジョー	3LA-P525G06H	「308 HYBRID」	VR3F4DGYTNY582983～VR3F4DGYTNY583812 令和 04 年 09 月 08 日～令和 04 年 10 月 02 日	7 台	
	(2 型式)	(1 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 04 年 09 月 08 日～令和 04 年 10 月 02 日	(計 29 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



ハイブリッドオートマチックトランスミッション

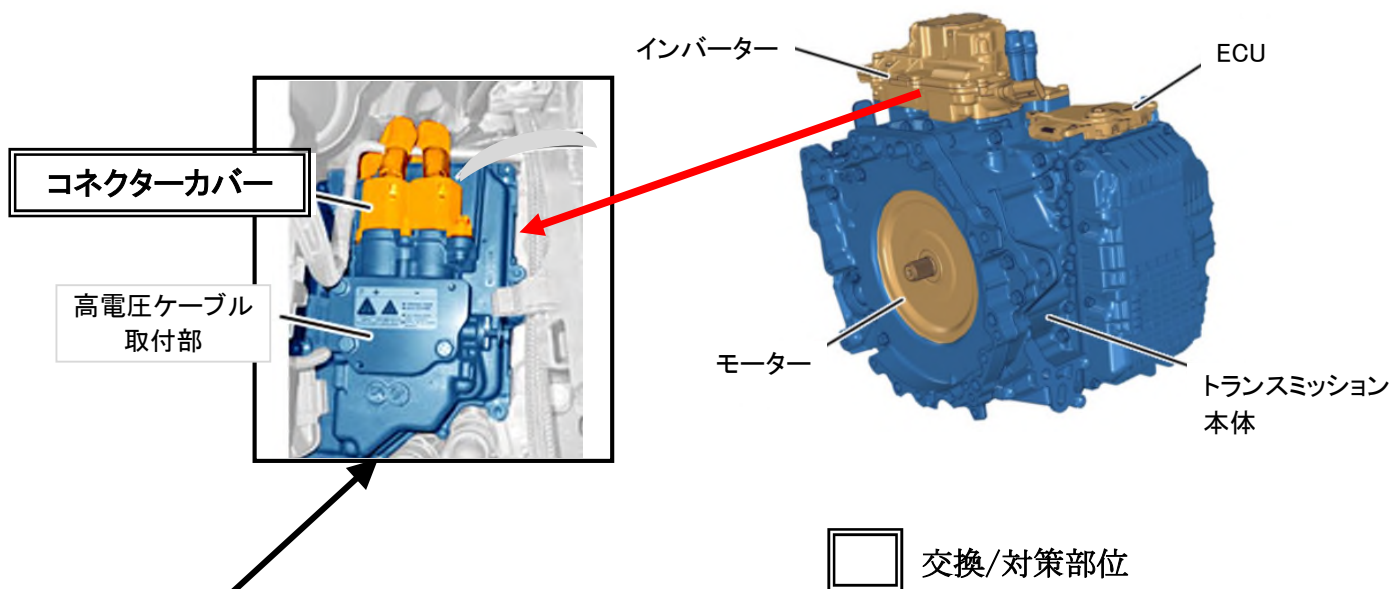

基準不適合部位

ハイブリッドシステムのインバーターにおいて、高電圧ケーブルのコネクターカバーの組み付けが不適切なため、水分がトランスミッションのインバーター部に侵入し、短絡が発生するおそれがある。このためエンジン警告灯が点灯するとともに、セーフモードによりモーター駆動が停止する。

改善の内容

全車両、コネクターカバーの組み付け状態を点検し、不適切な場合は組み付けなおす。

識別：車台番号打刻の車台番号の最左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。