

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2年 10月 16日

リコール届出番号	外-3109	リコール開始日：準備出来次第		
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール)			
不具合部位（部品名）	原動機（ウォーターポンプベルト）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウォーターポンプベルトにおいて、組付工具の保守管理が不適切なため、工具が破損したまま当該ベルトが組付けられているものがある。そのため、組付け時に当該ベルトが損傷し、そのまま使用を続けるとベルトが破断して、最悪の場合、冷却不良となりエンジンオーバーヒートに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ウォーターポンプベルトを点検し、損傷がある場合はウォーターポンプベルトを新品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	0件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3109のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-T9HN02	「308」	VF3LPHNYWJS044642～VF3LPHNYWJS089863 平成30年2月28日～平成30年8月4日	42台	
	ABA-T9WHN02	「308」	VF3LRHNYWJS044980～VF3LRHNYWJS091807 平成30年2月28日～平成30年3月19日	10台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年2月28日～平成30年8月4日	計52台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

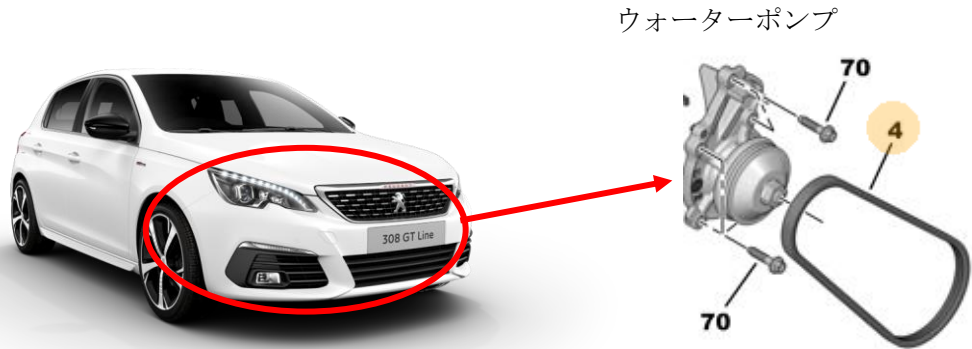

注： は対策する部品を示す

ウォーターポンプベルト

不具合の内容

ウォーターポンプベルトにおいて、組付工具の保守管理が不適切なため、工具が破損したまま当該ベルトが組付けられているものがある。そのため、組付け時に当該ベルトが損傷し、そのまま使用を続けるとベルトが破断して、最悪の場合、冷却不良となりエンジンオーバーヒートに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ウォーターポンプベルトを点検し、損傷がある場合はウォーターポンプベルトを新品に交換する。

識別

運転席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に白ペイントを塗る。